



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BANAT



Nr. 264 / LB / 1107 / 2022


2022/18.08.2022

Aprob.
DIRECTOR
ing. Cristian MOISESCU CIOCAN



MEMORIU TEHNIC

Stia hidrometrica SH Voislova este amplasata pe râul Bistra km 34+500, amonte 560 m de podul DJ 684 Voislova-Rusca, avand coordonatele: X=302293,191 Y=450276,051

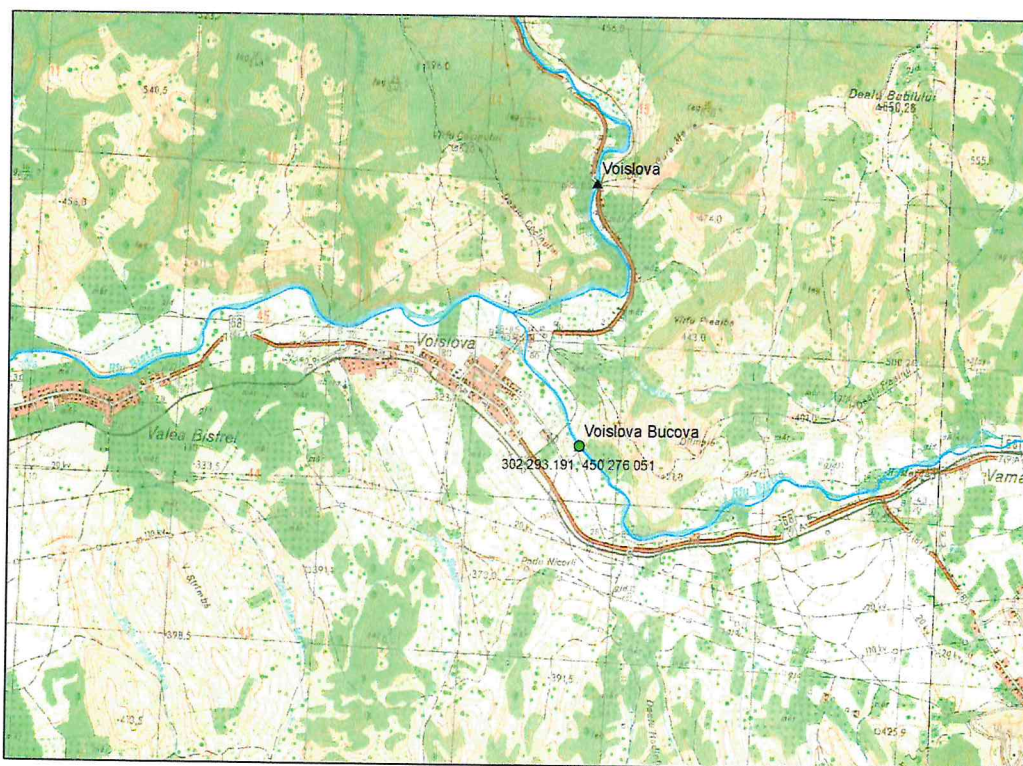

În urma viiturilor din luna iunie 2020 a fost avariata stia hidrometrica Voislova de pe râul Bistra fapt pentru care sunt necesare lucrari de refacere a elementelor de infrastructura afectate:

Puntea hidrometrica

Puntea hidrometrica este o constructie metalica cu o lungime de 24 m si o latime de 0,80 m, sustinuta prin cabluri de ancorare atat pe malul stang cat si pe malul drept.

În urma viiturii puntea hidrometrica a fost indoita si dislocata în totalitate de pe malul drept si nu mai prezinta siguranta necesara desfasurarii activitatii de hidrometrie. În acest context puntea necesita reparatii la cablurile de sustinere, la scheletul puntii alcatuit din profile "U" de

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Sediul central

B-dul Mihai Viteazu nr. 32, Timișoara, jud. Timiș
Cod fiscal: 18263352/RO 23886284
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

100mm pe o lungime de cca. 10m precum si podina din tabla striata cu grosimea de 3mm, pe o lungime de cca. 10 m.




Consolidare maluri

Malurile sunt consolidate cu piatra si dale de beton pe o lungime de cca. 32 m pe malul drept si cca. 29 m pe malul stang.

In urma viiturii malul drept a fost afectat si necesita reabilitare pe toata lungimea lui, iar la malul stang de intarit capetii pereului.

In profilul statiei, pe malul drept se vor reabilita si scarile de de acces pe care vor fi aplicate placile de mira.

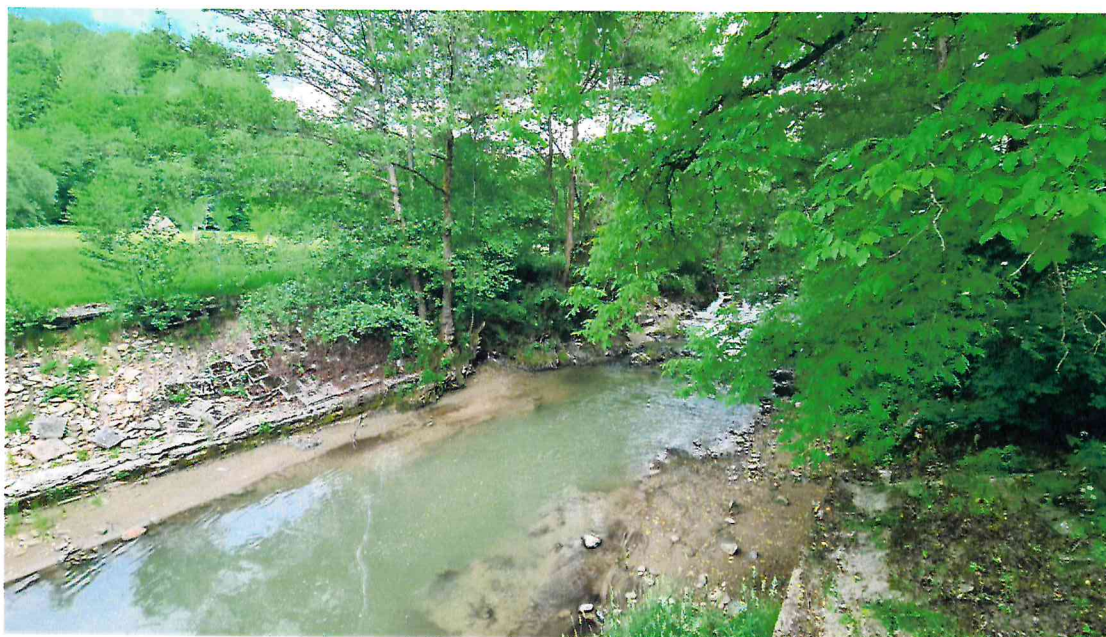

Cabina metalica

Reabilitarea cabinei metalice 1x1x2m a statiei automate si prelungire teava senzor nivel automat cu cca 5 ml.

Refacere cabina metalica 2x2x2m.



Sef Serviciu Exploatare, M. ISNGA si UCC
dr.ing. Lucretia BOCIORT



Intocmit
ing. Ionel HITICAS

